

ソリッドモノコートや内板部分の塗装をする場合、naxリアルモノとnaxウルトラハードナーを配合して塗装します。

工 程

作業手順

脱脂・清掃工程 (⇒ P.113)

naxシリコンオフ低帯電性を使用します。
噴射ポンプで補修箇所シリコンオフを吹き付け、直ちに乾いたウエスで拭き取ります。

プラサフ工程 (⇒ P.89)

naxウレタンプラサフ ジタン naxウレタンプラサフ プロV1 naxウレタンプラサフ メガV1



または



または



[塗料調合割合]

ベースの塗装 (⇒ P.20)

naxリアルモノ ベース (調色品)	100
naxウルトラハードナー	25
naxスタビR NEO各種	※30

naxスタビR NEOは使用前に必ずかくはんしてください。

※仕様によって変わります。

ガン洗浄

洗浄溶剤の使用量を最小限に止めるe³洗浄法を励行してください。